





Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V. Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine / Schulen / Fallschirmtechniker / Fallschirmwarte

## **SICHERHEITSMITTEILUNG**

für Sprungfallschirme

Gültig ab: 06.09.04

Nummer: 04/2004

Bezug: Technische Mitteilung / Lufttüchtigkeitsanweisung # 060904 der Firma Paratec

Betroffene Muster: Alle rund verpressten Reservepinne der Firma PARATEC!

Status: <u>Verpflichtend!</u>

Betrifft: Next Sport, Next Student, Next Tandem

Reservegriffe mit rund verpressten Pinnen.

Grund: In den Niederlanden wurden bei jährlichen Nachprüfungen

Reservegriffe der Firma Paratec gefunden, bei denen sich das Kabel mit geringem Kraftaufwand aus dem verpressten Pin herausziehen ließ.

Die Pinne lassen sich eindeutig identifizieren:

Sie sind rund verpresst, mit drei Pressmarkierungen, quer zum Pin.

Maßnahmen: Die betroffenen Griffe stammen aus dem Jahr 2001.

Da jedoch die Griffe auch in anderen Systemen eingebaut sein können,

muß jedes Next überprüft werden.

Wird ein rund aufgepresster Griff gefunden, ist sofort der Hersteller zu informieren.

Es darf ohne weitere Überprüfung nicht gesprungen werden!

Durchzuführen bis: Sofort, vor dem nächsten Sprung!

Bemerkungen: Flach verpresste Pinne sind nicht betroffen!

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 06.09.2004